

1. ヒーターの敷設

1-1. 下地合板貼り

・ヒーターを敷設する下地面のゴミ・段差・石等はすべて取り去って下さい。
残ったままヒーター施工をするとヒーターを傷つけ、漏電・火災の原因となります。

- ・構造用合板を使用する場合は、突起物等がないようにサンディング処理等を行って下さい。
- ・木クズやゴミ・石等は完全に除去して下さい。残っていた場合、キョーヒーターを傷める可能性があります。
- ・下地が雨などで濡れないようにして下さい。
- ・床下に断熱材が入っていることを確認して下さい。




注意・警告 ・断熱材を下地材に隙間なくつけて下さい。隙間があると昇温不足になり苦情になります。



※下地合板と断熱材の間に隙間があると、熱損失が大きく昇温クレームになります。

1-2. 直張り床下結線施工


1-2-1. 位置決め(スミ入れ・穴開け)

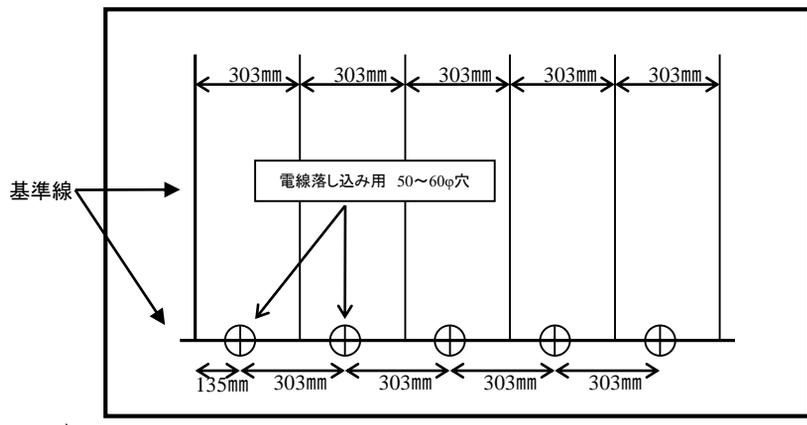

作業順

- ①基準線を引きます。
- ②基準線に沿って他の線を引きます。
- ③穴あけ(電線落し込み用、下図参照)

穴図面

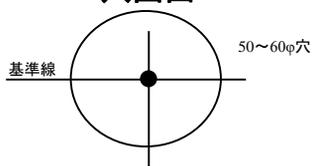

注意・警告 ・構造体を破損させない様に穴あけを行って下さい。
・穴部に上材の繋ぎ目がこない様に割りつけて下さい。

1-2-3. ヒーターの設置

接続部が掘りこみにしっかり入ってる事を確認しながら基準線(下図は左基準)に合わせてヒーターの位置を決定し裏面の両面テープを剥がし、下地に固定して下さい。

②③④ ヒーターセット

⑤ 接続部側を裏面両面テープで固定します

⑥ 反対側をシワが無い様に引っ張り固定します

⑦ 全てのシートを貼り終わったらゴミ咬み・異常な突起がないか触手で確認します
上材を貼る前にも全体を掃除します



基準線に合わせてます 電源線を床下へ落とし、接続部を掘りこみにしっかりと入れます



全体を掃除します

作業順

- ①床掃除
- ②基準線にヒーター仮置き
- ③電源線を床下に落とします
- ④落とし込み穴に接続部をはめ込みます
- ⑤接続部側の裏面両面テープで固定
- ⑥反対側を引っ張り、裏面両面テープで固定
- ⑦掃除




注意・警告 ・電線を引っ張らないで下さい。断線の恐れがあります。
・ヒーターを敷設する下地面のゴミ・段差・石等はすべて取り去って下さい。
異物が残ったままヒーター施工をするとヒーターを傷つけ、漏電・火災の原因となります。

2. 床仕上げ材の施工

2-1. 床暖房対応フローリング(12mm)使用の場合

・ヒーターと直交するように、釘と接着剤を併用してフロア貼りして下さい。

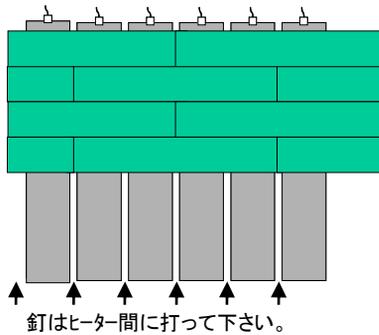

上材を張る前に全体を掃除します



釘はヒーター間に打ちます
床暖房対応接着剤と併用施工して下さい



注意・警告


- ・床貼りの際は、再度ヒーター表面を手で触って確認し、木くずや石等のゴミが挟まっていないか最終確認しながら床を固定して下さい。残ったままヒーター施工をするとヒーターを傷つけ、漏電・火災の原因となります。
- ・**ヒーターには絶対に釘打ちを行わないでください。**
ヒーターに傷をつけてしまった場合、そのヒーターは絶対に使用しないでください。漏電・火災の原因となります。(傷つけてしまった場合は販売元へ御相談ください)
- ・必ず釘と**床暖房専用接着剤の併用施工**を行って下さい。床鳴りの原因となります。
- ・ゴミ混入防止用に養生テープを貼っている場合は、フローリング施工前に必ず剥がして施工して下さい。養生テープ上では十分な接着力が得られず床鳴りの原因となります。
- ・必ず**床暖房対応のフローリングを使用**して下さい。またフローリングメーカーの施工説明書もご確認下さい。

2-2. カーペット・遮音フローリング・クッションフロア・コルクタイル・石等の仕上げ材の場合



注意・警告

- ・ヒーターの上に12mm合板を貼り、その上に床暖房専用接着剤等で施工して下さい。(直接仕上げ材を貼らないでください。)※注意点はフローリングの場合と同様です。
- ・毛の長い絨毯等、厚手のものや断熱性の高い仕上げ材は使用しないで下さい。

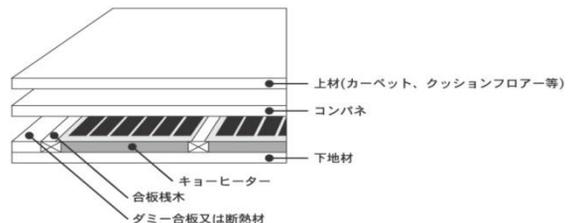

3. 養生


・施工完了後、24時間が経過するまで使用しないで下さい。

電気工事(必ず電気工事士様が行って下さい。)

4. ヒーターの接続

4-1. 各ヒーターの接続

・各ヒーターを配線ボックス内で並列接続し、電源電線をコントローラへ接続下さい。


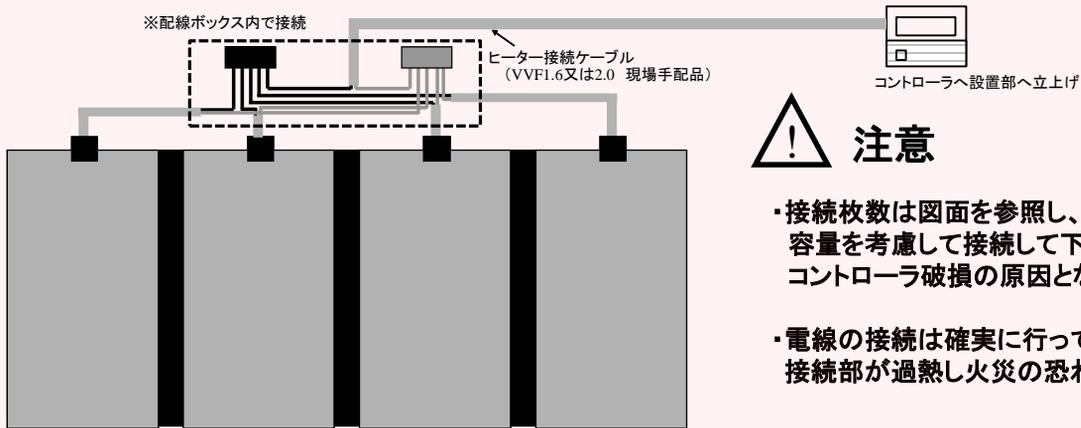


電線長さが3mあります。配線ボックスで出来る限り一連で結線しコントローラへ接続下さい。

電線の接続は床下湿気・結露による漏電対策として「自己融着テープ」で耐水性を強化し、電気絶縁用ビニルテープで適切な絶縁処理を施して下さい。
絶縁低下を防止するために結線部は地面や基礎コンクリートに触れないようにして下さい。

4-2. 2次電源・ヒーター接続ケーブルの引き込み

- ・床暖房の元電源は、床暖房用回路として他の負荷回路とは独立した専用電源として下さい。(漏電遮断器を使用して下さい。)
- ・漏電遮断器は、感度電流値30mA以上のものを使用して下さい。
- ・コントローラの設置箇所を決定しボックスを設置するか壁に穴開けをしてスペースを確保して下さい。(コントローラの設置は高さ120~150cmの見やすく操作しやすい場所に設置して下さい。)
- ・設置箇所に電源AC单相100V又はAC单相200V (C-801・802用) を引き込んで下さい。
- ・設置箇所にヒーター接続ケーブル(VVVF1.6又は2.0 現場手配品) を引き込んで下さい。
- ・全てのヒーター電源線を配線ボックス(現場手配品) 内でヒーター接続ケーブルと結線しコントローラに接続して下さい。

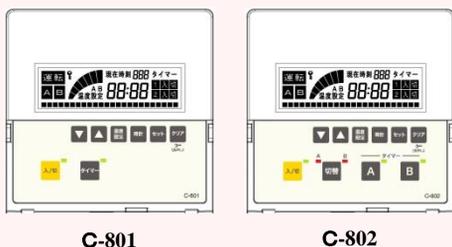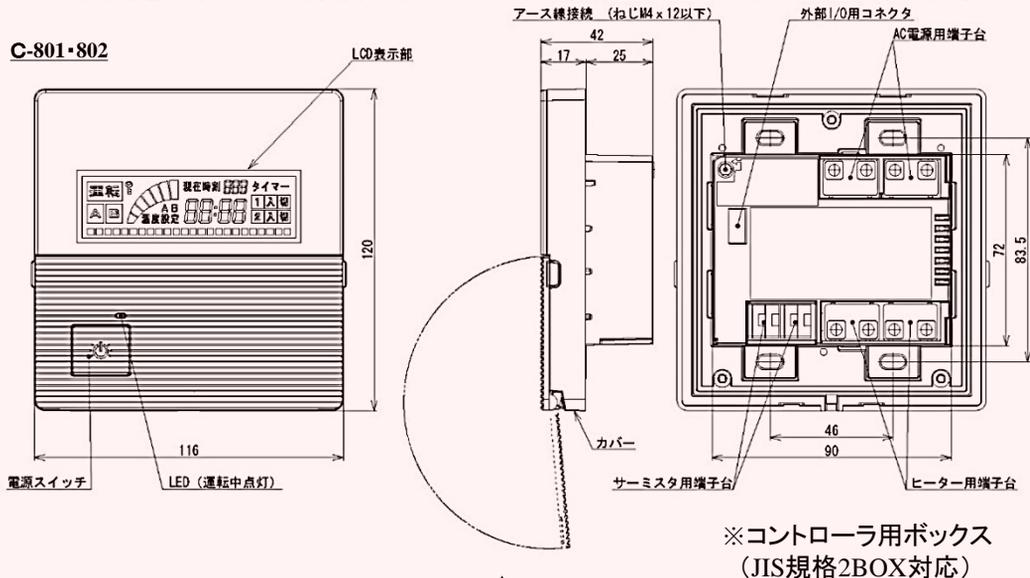

注意・警告

- ・漏電遮断機は感度電流値30mA以上のものを使用して下さい。誤作動の恐れがあります。
- ・コントローラ設置場所は明るく、見やすい場所に設置して下さい。
- ・床暖房に使用する各種電線は、他の電源と隣接させないで下さい。誘導障害によりコントローラが誤作動する恐れがあります。


5. コントローラ接続及び最終電気検査

5-1. 抵抗確認

- ・ヒーター回路の抵抗を測定して下さい。
次のような値になると、以下の不具合が考えられます。


※5Ω以下の場合
コントローラ及びブレーカーの許容電流を超えています。
接続、ヒーター枚数を確認して下さい。

※1kΩ(1000Ω)以上の場合
ヒーターが直列に接続されています。確認して下さい。

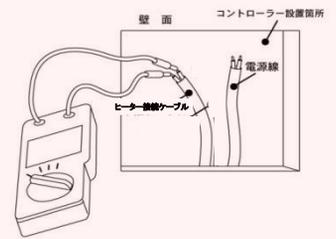

5-2. 絶縁抵抗確認

- ・キョーヒーター配線(黒白両方)と大地(アース)との間を500V絶縁抵抗(メガー)で測定し、10MΩ以上であることを確認して下さい。
10MΩ以下の場合、ヒーターが釘打ち等で破壊されている恐れがあります。

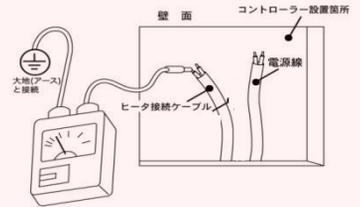

注意・警告


- ・ヒーターと接触している下地面が濡れていると、絶縁抵抗値が異常な値を示すことがあります。
下地を乾燥させた後、正常な値になる事を確認して下さい。
- ・測定直後は低い値が出る場合があります。1分程度継続して測定を行い安定した値を測定値として下さい。

5-3. コントローラの接続

- ・下図の通りにコントローラと電源線を接続して下さい。
- ・配線のむき線長さは14mmとして下さい。

C-801(1Ch)

電源(最大15A)
(主電源)

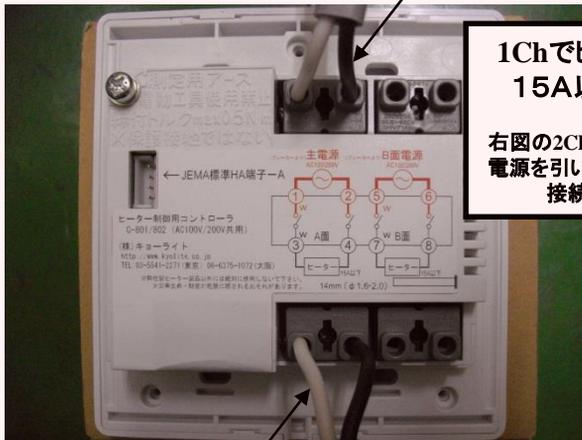


ヒーター回路(最大15A)

接続先	接続するもの
① ②	1回路目電源(AC単相100VまたはAC単相200V)
③ ④	1回路目ヒーター(最大15A)
⑤ ⑥	2回路目電源(AC単相100VまたはAC単相200V)
⑦ ⑧	2回路目ヒーター(最大15A)

C-802(2Ch)

Ach用電源(最大15A)
(主電源)

Bch用電源(最大15A)
(別電源)

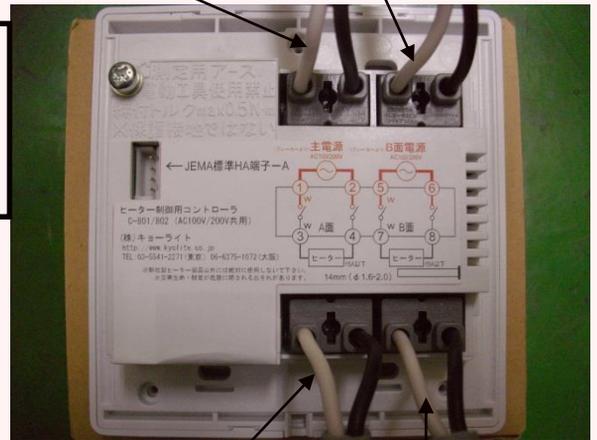

Ach側ヒーター回路
(最大15A)

Bch側ヒーター回路
(最大15A)

接続先	接続するもの
① ②	A Ch側電源(AC単相100VまたはAC単相200V)
③ ④	A Ch側ヒーター(最大15A)
⑤ ⑥	B Ch側電源(AC単相100VまたはAC単相200V)
⑦ ⑧	B Ch側ヒーター(最大15A)

5-4. 通電試験

- ・通電を行い、全てのヒーター部分が温まることを手で触って確認して下さい。



注意

- ・施工中の現場等、壁、窓が入っていない吹きさらしの状態では温度が上がりません。
すべての工事が完了した上で再度ご確認下さい。
- ・敷設率が低い場合や、室温が低い場合は、立ち上げ時エアコン等の暖房と併用して確認して下さい。

キョーヒーター 施工トラブル Q&A

トラブル	確認事項	
ヒーターを 損傷した	ヒーターに釘を打ったり、シートを破ったりした場合は販売元へご相談下さい。 損傷したヒーターを使用すると火災・漏電・感電の原因となりますので、絶対に使用しないで下さい。	
絶縁抵抗値が 10MΩ以下 となった	絶縁抵抗値が10MΩ以下となった場合はヒーター上下へのゴミかみ等による破損、床貼り時の釘打ちによる破損が考えられます。販売元へご相談下さい。損傷したヒーターを使用すると火災・漏電・感電の原因となりますので、絶対に使用しないで下さい。	
床暖房が 温まらない	電源が供給されていますか？ ・テスター(電圧計)・クランプメーター等を利用して、コントローラまで電源が供給されているか確認して下さい。 ・コントローラに時計表示(-:--)が点滅していれば、コントローラへの電源は供給されています。	
	コントローラへの接続は間違っていますか？ ・施工説明書を確認し、接続が間違っていないか確認して下さい。 ・⑦⑧へヒーターを接続した場合は、①②「電源」及び⑤⑥「電源」の両方に電源を接続する必要があります。	
	電源電圧は間違っていますか？ ・KHF1はAC単相100V、KHF2はAC単相200Vの電源を使用して下さい。	
	コントローラにエラーメッセージが表示されていますか？ ・下記エラーメッセージを確認下さい	
	各ヒーターは並列に接続されていますか？ ・施工説明書を確認し、各ヒーターが並列に接続されていることを確認して下さい。 ・キッチン足元のみ等の小面積の敷設を除いて、コントローラ部で測定するヒーターの全体抵抗値は数Ω～数十Ωとなります。それ以上の抵抗値となる場合は接続ミスの可能性が高いです。	
	床暖房に適した環境ですか？ ・キョーヒーターは安全性が高く、省エネ型床暖房のため、実際の使用時に最適とした温度設定としています。人がまだ入居していない極端に低い気温の場合や、壁や窓工事が終了していない吹きさらしの状態、部屋のサイズに対して敷設面積が少ない時等、また、ヒーター下の断熱状況や床仕上げ材にもよりますが、スタート時から床上温度が+10～15℃程度上昇すれば異常ではありません。	
コントローラーに エラーメッセージ が表示される	C-801 (1Ch) AL:A7,b7 : ヒーターの接続が正しいか確認して下さい。 : 絶縁抵抗値を測定して異常がないか確認して下さい。 AL:15 : 5-3のコントローラ接続写真を参考に正しく接続されているか確認して下さい。 : 2回路目使用の場合は電源を確認して下さい。(⑦⑧にヒーターを接続した場合、⑤⑥に電源が入っていないとエラーが発生します) 上記以外のエラー表示が出た場合は販売店にお問合せ下さい。	
	C-802 (2Ch) AL:A7,b7 : ヒーターの接続が正しいか確認して下さい。 : 絶縁抵抗値を測定して異常がないか確認して下さい。 AL:15 : 5-3のコントローラ接続写真を参考に正しく接続されているか確認して下さい。 : Boh側の電源を確認して下さい。(⑤⑥に電源が入っていないとエラーが発生します。) 上記以外のエラー表示が出た場合は販売店にお問合せ下さい	
	C-802(2Ch)で 片方の Chが温まらない	・「床暖房が温まらない」の項を参考して頂き、もう一度接続ミス等がないか確認して下さい。

(販売元)

株式会社 キョーライト

本 社 〒600-8814 京都市下京区中堂寺庄ノ内町39番地
Tel 075(311)6101(代) Fax 075(321)0567 E-mail address kyoliteh@osk3.3web.ne.jp

東 京 支 店 〒104-0032 東京都中央区八丁堀二丁目6番1号 日本生命東八重洲ビル9F
Tel 03(5541)2271(代) Fax 03(5541)2280 E-mail address tokyo@kyolite.co.jp

大 阪 支 店 〒531-0072 大阪市北区豊崎2丁目7番9号 豊崎いずみビル5F
Tel 06(6375)1072(代) Fax 06(6375)1172 E-mail address oosaka@kyolite.co.jp

福 岡 支 店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目12番17号 五幸ビル1F
Tel 092(483)8711(代) Fax 092(483)8721 E-mail address fukuoka@kyolite.co.jp

(製造元)

株式会社 キョーテック

テクノプリント事業部 〒601-8205 京都市南区久世殿城町334番地
Tel 075(931)3101(代) Fax 075(931)3103 E-mail address techno-print@kyolite.co.jp

※製品改良の為、仕様、デザイン、価格等断りなく変更することがあります。